

Fluke 123 Industrial ScopeMeter

Manual de Uso

4822 872 00746

Enero de 1997, Rev. 4, 4/99

© 1997, 1999 Fluke Corporation. Todos los derechos reservados. Impreso en los Países Bajos Todos los nombres de productos son marcas comerciales de sus empresas respectivas.

GARANTÍA LIMITADA Y LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD

Se garantiza que cada uno de los productos de Fluke no tiene defectos de material y de mano de obra si es objeto de una utilización y un mantenimiento normales. El período de garantía es de tres años y comienza a partir de la fecha de envío. Las piezas, reparaciones y mantenimiento del producto están garantizados durante 90 días. Esta garantía se concede exclusivamente al comprador original o al cliente usuario final de un revendedor autorizado por Fluke y no es de aplicación a fusibles, baterías o pilas desechables, o cualquier otro producto que, en opinión de Fluke, haya sido objeto de un mala utilización, alteración, negligencia o daños por accidente, manejo o manipulación anómalos. Fluke garantiza que el software operará sustancialmente de acuerdo con sus especificaciones funcionales durante 90 días y que ha sido grabado correctamente en medios no defectuosos. Fluke no garantiza que el software carezca de errores ni opere sin interrupción.

Los revendedores autorizados por Fluke concederán esta garantía a productos nuevos y sin utilizar suministrados a clientes usuarios finales exclusivamente, pero no tienen autoridad para conceder una garantía diferente o mayor por cuenta de Fluke. Puede utilizar el servicio de garantía si el producto ha sido comprado en una oficina de ventas Fluke autorizada o si el comprador pagó el importe de aplicación internacional. Fluke se reserva el derecho de facturar al comprador los costes de importación debidos a la reparación o sustitución de piezas cuando el producto comprado en un país es enviado para su reparación a otro país.

La obligación de Fluke en concepto de garantía se limita, a criterio de Fluke, al reembolso del importe de la compra, a la reparación gratis o a la sustitución de un producto defectuoso que sea devuelto a un Centro de servicio Fluke autorizado dentro del período de garantía.

Para obtener servicio en garantía, póngase en contacto con el Centro de servicio Fluke autorizado más próximo o envíe el producto, con una descripción del problema surgido, a portes y seguros pagados por anticipado (FOB en destino), al Centro de servicio Fluke autorizado más próximo. Fluke no asume ningún riesgo por los daños en el transporte. Para la reparación en concepto de garantía, el producto será devuelto al comprador, previo pago del transporte (FOB en destino). Si Fluke decide que la avería ha sido causada por una mala utilización, alteración, accidente, manejo o manipulación anormales, Fluke hará una estimación de los costes de reparación y solicitará autorización antes de comenzar el trabajo. Tras la reparación, el producto será devuelto al comprador, previo pago del transporte, y se facturarán al comprador los gastos en concepto de reparación y de transporte para su devolución (FOB en el punto de envio).

ESTA GARANTÍA SE CONCEDE A TÍTULO ÚNICO Y EXCLUSIVO DEL COMPRADOR Y SUSTITUYE A TODAS LAS DEMÁS GARANTÍAS, EXPRESAS O IMPLÍCITAS, INCLUYENDO ENTRE OTROS A NINGUNA GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN FIN O UN USO DETERMINADOS. FLUKE NO SE RESPONSABILIZARÁ DE PÉRDIDAS O DAÑOS ESPECIALES, INDIRECTOS, IMPREVISTOS O CONTINGENTES, INCLUIDA LA PÉRDIDA DE DATOS, YA SEAN PRODUCTO DE LA VIOLACIÓN DE LA GARANTÍA, O YA SEA EN RELACIÓN CON UN CONTRATO, POR RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL, CONFIANZA O EN CUALQUIER OTRA FORMA.

Dado que algunos países o estados no permiten la limitación del plazo de una garantía implícita, ni la exclusión o limitación de daños imprevistos o contingentes, las limitaciones y exclusiones de esta garantía pueden no ser de aplicación a todos los compradores. Si alguna disposición de esta Garantía es considerada nula o no aplicable por un tribunal de justicia competente, dicha consideración no afectará a la validez o aplicación de las demás disposiciones.

Fluke Corporation, P.O. Box 9090, Everett, WA 98206-9090 ESTADOS UNIDOS, o

Fluke Industrial B.V., P.O. Box 680, 7600 AR, Almelo, Países Bajos

CENTROS DE SERVICIO

Para localizar un Centro de servicio autorizado, consulte la World Wide Web:

http://www.fluke.com

o póngase en contacto con Fluke llamando a cualquiera de los teléfonos que se indican a continuación:

+1-888-993-5853 en EE. UU. y Canadá

+31-402-678-200 en Europa

+1-425-356-5500 desde otros países

Índice general

Capítulo	Título Pá	ágina
	Declaración de conformidad	-
	Utilización segura del instrumento de medida	
1	Utilización del instrumento de medida	7
	Objeto del presente capítulo	7
	Alimentación del instrumento de medida	
	Reajuste del instrumento de medida	8
	Cambio de la retroiluminación	9
	Lectura de la pantalla	10
	Realización de selecciones en un menú	11
	Estudio de las conexiones de medida	
	Entrada A	12
	Entrada B	12

Fluke 123 Manual de uso

COM	
Presentación de una señal desconocida con la función Connect-and- View™	13
Realización de mediciones	14
Congelación de la pantalla	16
Retención de una lectura estable	16
Realización de medidas relativas	17
Selección de rangos automático y manual	18
Cambio de la representación gráfica en la pantalla	18
Cambio de la amplitud	18
Cambio de la base de tiempos	18
Posición de la forma de onda en la pantalla	19
Suavizado de la forma de onda	20
Presentación de la envolvente de una forma de onda	21
Función TrendPlot (Trazado de tendencias) de una forma de onda	22
Inicio de una función TrendPlot™	22
Cambio de la función TrendPlot de lecturas	23
Desactivación de la función TrendPlot de imágenes	23
Adquisición de la forma de onda	23
Ejecución de una adquisición única	23
Registro de señales lentas a lo largo de un período prolongado de tiempo	25
Selección de acoplamiento en alterna	
Inversión de la polaridad de la forma de onda presentada	26
Disparo en una forma de onda	27
Ajuste del nivel de disparo y de la pendiente	28
Selección de los parámetros de disparo	28
Disparo aislado	29

Índice general (continuación)

	Disparo en señales de vídeo	30
	Disparo con una línea de vídeo específica	
	Almacenamiento y recuperación de una configuración o una pantalla	32
	Almacenamiento de pantallas	32
	Recuperación de pantallas	33
	Borrado de pantallas	34
	Utilización de una impresora	35
	Utilización del software FlukeView®	37
2	Mantenimiento del instrumento de medida	39
	Acerca del presente capítulo	39
	Limpieza del instrumento de medida	
		39
	Carga de la batería de níquel-cadmio	40
	Mantenimiento de las baterías en condiciones óptimas	
	Sustitución y desecho de la batería de níquel-cadmio	
	Uso y ajuste de sondas 10:1 del osciloscopio	44
	Calibración del instrumento de medida	46
	Piezas y accesorios	46
	Manual de servicio	46
	Accesorios estándar	46
	Accesorios opcionales	49
3	Recomendaciones y Localización de averías	51
	Objeto del presente capítulo	51
	Utilización del soporte inclinable	51
	Reajuste del instrumento de medida	52
	Cambio del idioma de la información	52
	Cambio de la presentación	53

Fluke 123 Manual de uso

	Ajuste del contraste de la pantalla	
	Cambio de fecha y hora	
	Prolongación de la vida útil de la batería	
	Ajuste del tiempo de interrupción de energía	55
	Cambio de las opciones de la función Auto Set	
	Realización de una conexión a tierra correcta	
	Solución de errores de impresión y de otros errores de comunicación	
	Pruebas de baterías de accesorios Fluke	58
4	Especificaciones	59
	Introducción	59
	Osciloscopio de doble entrada	60
	Vertical	
	Horizontal	
	Disparo	
	Funciones avanzadas del osciloscopio	
	Multimetro de doble entrada con auto-rango	
	Entrada A y Entrada B	
	Entrada A	
	Funciones avanzadas del multímetro	
	Varios Condiciones ambientales	
	Condiciones ambientales	60

Declaración de conformidad

para

Fluke 123

Instrumento de medida ScopeMeter®

Fabricante

Fluke Industrial B.V. Lelyweg 1 7602 EA Almelo Países Bajos

Declaración de conformidad

Basándose en los resultados de las pruebas realizadas según las normas adecuadas, el producto cumple con: la Directiva 89/336/CEE relativa a Compatibilidad electromagnética la Directiva 73/23/CEE relativa a baja tensión

Pruebas de muestras

Normas utilizadas:

EN 61010.1 (1993) Requisitos de seguridad de equipos eléctricos de medida, control y uso en laboratorio

> EN 50081-1 (1992) Compatibilidad electromagnética. Norma genérica de emisión: EN55022 y EN60555-2

> EN 50082-2 (1992) Compatibilidad electromagnética. Norma genérica de inmunidad: IEC1000-4 -2, -3, -4, -5

Las pruebas se han realizado en una configuración típica.

Esta conformidad viene indicada por el símbolo **((**, que significa, "Conformidad europea".

Desembalaje del kit del instrumento de medida

Nota

El kit del instrumento de medida contiene los siguientes elementos. (Consulte la figura 1):

La batería de níquel-cadmio recargableno está totalmente cargada cuando está nueva. Consulte el capítulo 2.

#	Description	Modelo	
		123	123/SCC
1	Instrumento de medida ScopeMeter industrial	•	•
2	Batería de níquel-cadmio (colocada)	•	•
3	Adaptador de red a batería	•	•
4	Cables de medida apantallados (rojo y gris) con conductores de masa	•	•
5	Cable de medida (negro)	•	•
6	Pinzas de la sonda (roja y gris)		•
7	Pinzas de cocodrilo (roja, gris y negra)		•
8	Adaptador Banana a BNC (negro)	• (1x)	● (2x)
9	Manual de uso del Fluke 123 (este libro)	•	•
10	Tarjeta de certificación del producto con su sobre	•	•
11	Caja de envío	•	
12	Cable/Adaptador de RS-232 optoaislado		•
13	Software FlukeView® para ScopeMeter® para Windows®		•
14	Maletín de transporte de material duro		

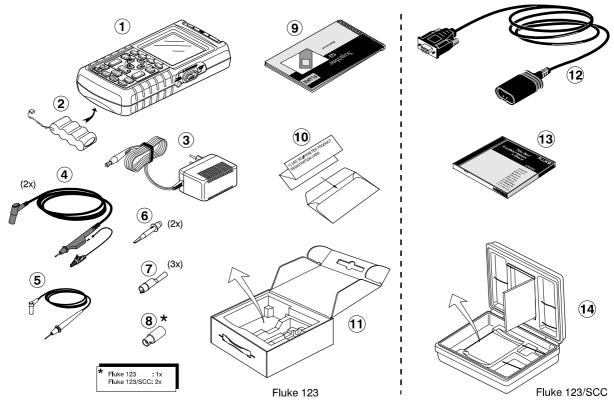


Figura 1. Kit del Instrumento de Medida

Utilización segura del instrumento de medida

Atención

Lea detenidamente la siguiente documentación de seguridad antes de utilizar el instrumento de medida.

Precauciones de seguridad

Se encontrarán notas de aviso y precaución a lo largo del manual, cuando sean de aplicación.

Una precaución identifica acciones y situaciones que pueden producir daños al instrumento de medida.

Un aviso identifica acciones y situaciones que entrañan riesgos para el usuario.

Los símbolos utilizados en el instrumento de medida y en este manual se explican en la tabla que sigue a continuación.



Para evitar descargas eléctricas, use únicamente la fuente de alimentación Fluke, Modelo PM8907 (adaptador de red a batería).

\triangle	Consulte la explicación que figura en el manual	\$	Entradas equipotenciales
Cd	Información sobre desecho	41	Tierra
\$	Información sobre reciclaje	Œ	Conformidad Europea
	DOBLE AISLAMIENTO	ŲL	Catalogado en UL3111
	(clase de protección)	ŲL UL1244	Catalogado en UL1244

Aviso

Si este instrumento se utiliza con la opción de acoplamiento en AC seleccionada o con funcionamiento manual de los rangos de amplitud o de base de tiempos, los resultados de las mediciones presentadas en la pantalla puede que no sean representativos de la señal total; los que puede dar lugar a la presencia de tensiones de pico superior a 42 V (30 V eficaces), no detectadas. Para garantizar la seguridad del usuario, todas las señales deben medirse primero con la opción de acoplamiento en DC seleccionada y en modo totalmente automático. De este modo se garantiza la medición del contenido de la señal total.

⚠ Aviso □

Realice las siguientes acciones para evitar descargas eléctricas o incendios si una entrada del común del instrumento de medida está conectada a una tensión de pico superior a 42V (30V eficaces):

- Utilice únicamente los cables de medida y los adaptadores para cables de medida suministrados con el instrumento de medida (o equivalentes de acuerdo con lo especificado en la lista de accesorios; consulte el capítulo 2).
- No utilice conectores convencionales de clavija banana que presenten superficies metálicas al descubierto.
- Utilice únicamente una conexión común en el instrumento de medida.
- Retire todos los cables de medida que no se utilicen.
- Utilice adaptadores para cables de medida señalados y tarados a 600V (o una tensión superior). La tensión de entrada máxima admisible tiene un valor de 600V.

- Conecte el adaptador de red a la base de enchufe de corriente alterna antes de realizar la conexión al instrumento de medida.
- No introduzca objetos metálicos en el conector del adaptador de red.

Fluke 123

Manual de uso

Los términos "Aislado" o "Eléctricamente flotante" se utilizan en este manual para indicar una medición en la que el COM (común del instrumento de medida, también denominado masa) está conectado a una tensión distinta del potencial de tierra.

El término "A masa" se utiliza en este manual para indicar una medición en la que el COM (común) del instrumento de medida está conectado a un potencial de tierra. Para más información sobre una correcta conexión a tierra, consulte el capítulo 3.

Las entradas al COM (común) del instrumento de medida (pantalla de ENTRADA A roja, pantalla de ENTRADA B gris y borna banana negra de 4-mm) están conectadas internamente mediante un dispositivo de protección de rearme automático. Los conectores de entrada no presentan superficies metálicas al descubierto y están totalmente aislados para proteger contra descargas eléctricas. La borna banana negra de 4-mm COM (común) se puede conectar a una tensión por encima del potencial de tierra para mediciones aisladas (eléctricamente flotantes) y está tarada para una tensión de hasta 600V eficaces (rms) por encima del potencial de tierra.

Si se reducen las precauciones de seguridad

El uso del instrumento de medida de un modo no especificado puede reducir la protección proporcionada por el equipo. ¡Antes de su utilización, inspeccione los cables de medida para comprobar si tienen daños mecánicos y sustituya los cables de medida dañados!

Cada vez que exista la posibilidad de que se haya reducido la seguridad, el instrumento de medida debe apagarse y desconectarse de la fuente de alimentación. En este caso, debe consultarse a personal cualificado. Es probable que se haya reducido la seguridad si, por ejemplo, el instrumento de medida no consigue realizar las mediciones previstas o presenta daños visibles.

Capítulo 1 Utilización del instrumento de medida

Objeto del presente capítulo

El presente capítulo proporciona una introducción paso a paso del instrumento de medida. La introducción no abarca todas las posibilidades del instrumento de medida pero proporciona ejemplos básicos para mostrar cómo utilizar los modos de funcionamiento básicos que se ejecutan mediante menús.

Alimentación del instrumento de medida

Siga el procedimiento (pasos 1 a 3) de la figura 1-1 para utilizar el instrumento de medida conectándolo a una base de enchufe normal de corriente alterna. Consulte el capítulo 2 para obtener instrucciones sobre alimentación por pilas o batería.



Encienda el instrumento .

El instrumento de medida se enciende en la última configuración fijada.


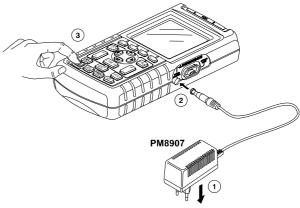


Figura 1-1. Alimentación del instrumento de medida

Reajuste del instrumento de medida

Si desea restablecer los ajustes del instrumento de medida tal como se suministra de fábrica, proceda de la siguiente manera:

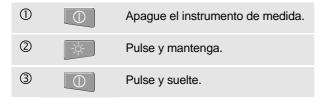

El instrumento de medida se enciende y debe escucharse un doble pitido indicando que el Reajuste se ha ejecutado con éxito.



A continuación, mire a la pantalla; verá una pantalla con el mismo aspecto que la figura 1-2.

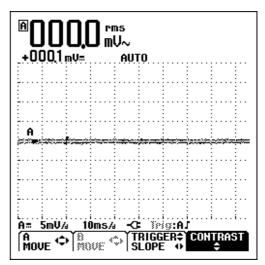



Figura 1-2. La pantalla después de un reajuste

Cambio de la retroiluminación

Cuando se enciende el instrumento, la pantalla tiene una presentación con alto nivel de brillo.

Para ahorrar consumo de carga de la batería, la pantalla tiene una presentación con bajo nivel de brillo cuando el instrumento funciona con batería (adaptador de red sin conectar).

Para cambiar el brillo de la pantalla, proceda de la siguiente manera:

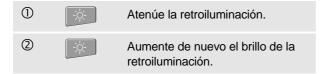

El alto nivel de brillo aumenta cuando se conecta el adaptador de red.

Nota

La utilización de una presentación atenuada alarga la duración máxima de la carga de la batería en una hora aproximadamente.

9

Lectura de la pantalla

La pantalla está dividida en tres secciones: sección de lecturas, sección de formas de onda y sección de menús. Consulte la figura 1-3 acerca de los siguientes puntos.

Sección de lecturas (A): Presenta las lecturas numéricas. Dado que sólo está activada la entrada A, únicamente se verán las lecturas correspondientes a la entrada A.

Sección de formas de onda (B): Presenta la forma de onda correspondiente a la entrada A. La línea inferior presenta los valores de rango/div y el indicador de alimentación (red o batería). Dado que sólo está activada la entrada A, únicamente se verá la forma de onda correspondiente a la entrada A.

Nota

Cuando el instrumento funciona con alimentación por batería, el indicador de la batería le informa de la evolución de la batería desde el estado de carga total hasta el estado de descarga:

Sección de menús (C): Presenta el menú que proporciona las opciones disponibles mediante las teclas de función azules.

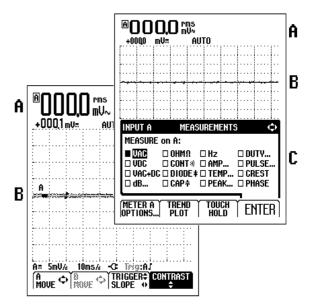



Figura 1-3. Las secciones de la pantalla

Cuando se cambia una configuración, una parte de la pantalla es utilizada para presentar las opciones. La sección presenta uno o más menús con opciones a las que se accede mediante las teclas de dirección:




Realización de selecciones en un menú

Siga consecutivamente los pasos $\ \ \, \ \,$ para abrir un menú y elegir una opción.

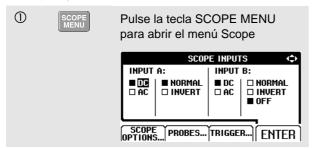

Nota

Cuando se pulsa la tecla gris por segunda vez, se cierra este menú y se reanuda el modo de medición normal. Este cambio permite comprobar el menú sin anular los ajustes realizados.

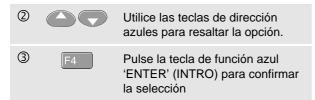

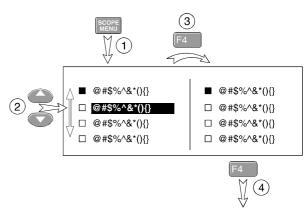


Figura 1-4. Modo básico de navegación

4 Pulse 'ENTER' hasta volver al modo normal.

La figura 1-4 muestra el modo básico de navegación del instrumento de medida.

Nota

Si no se cambia una opción con las teclas de dirección azules, la acción de pulsar repetidamente permite recorrer un menú sin cambiar la configuración del instrumento de medida.

Estudio de las conexiones de medida

Mire la parte superior del instrumento de medida. El instrumento de medida proporciona dos entradas de seguridad para clavija banana apantallada de 4-mm (entrada A roja y entrada B gris) y una entrada de seguridad para clavija banana de 4-mm (COM). (Consulte la figura 1-5.)

Entrada A

Siempre se puede utilizar la entrada A roja para todas las mediciones de entradas únicas que son posibles con el instrumento de medida.

Entrada B

Para realizar mediciones en dos señales diferentes se puede utilizar la entrada B gris junto con la entrada A roja.

COM

Se puede utilizar la borna negra COMún como masa única para mediciones de baja frecuencia y para mediciones de CONTinuidad, Ω , capacidad y diodos.

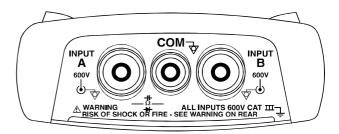


Figura 1-5. Conexiones de medida

⚠ Aviso

Para evitar descargas eléctricas o incendios, utilice únicamente una conexión COM (común), o asegúrese de que todas las conexiones al COM (están al mismo potencial.

Presentación de una señal desconocida con la función Connect-and- View™

La función Connect-and-View™ permite el funcionamiento sin intervención para la presentación de señales desconocidas complejas. Esta función optimiza la posición, el rango, la base de tiempos y el disparo y garantiza una presentación estable en casi todas las formas de onda. Si la señal sufre cambios, la configuración realizará el seguimiento de los mismos.

Para activar la función Connect-and-View™ siga estos pasos:

 Conecte la punta de medida al entrada A y a la señal que va a medir.

AUTO

Ejecute un Auto Set.

En el siguiente ejemplo, la pantalla presenta "1.411" en números grandes y "-0.103" en números más pequeños. Una traza de osciloscopio proporciona una representación gráfica de la forma de onda.

El identificador de traza **A** permanece visible en el lado izquierdo de la sección de formas de onda. El icono cero (-) identifica el nivel cero de la forma de onda.

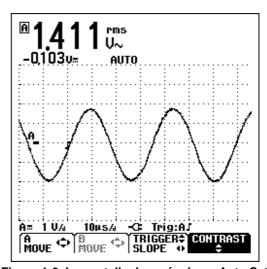


Figura 1-6. La pantalla después de un Auto Set (Autoajuste)

Realización de mediciones


La sección de lecturas presenta las lecturas numéricas de las medidas escogidas en la forma de onda que se aplica a la borna de entrada.

 En primer lugar, conecte el cable de medida apantallado rojo y el cable de medida apantallado gris desde la entrada A y la entrada B, respectivamente, hasta las señales que se van a medir. Conecte los conductores de masa cortos al mismo potencial de tierra (consulte la figura 1-7).

Nota

Para realizar las mediciones de ohmios (Ω) , continuidad, diodos y capacidad, use el cable de medida rojo desde la entrada A y el conductor de tierra apantallado negro desde COM (común).

Para escoger una medición de frecuencia en la entrada A, proceda de la siguiente manera:

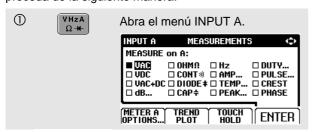


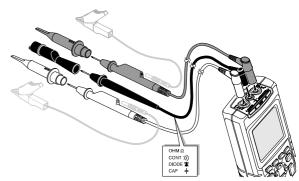


Figura 1-7. Configuración de medida

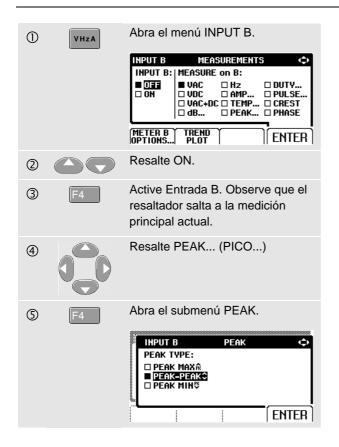

Observe que, en este momento, la lectura principal corresponde a Hz. La lectura principal anterior se ha desplazado ahora hasta la posición de lectura secundaria de menor tamaño. (Consulte la figura 1-8).

Asimismo, para escoger una medición pico a pico correspondiente a la Entrada B, proceda de la siguiente manera:




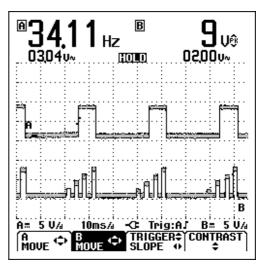



Figura 1-8. Hz y Vpp como lecturas principales

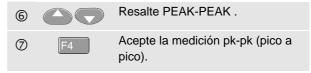

A continuación, verá una pantalla como la que se muestra en la figura 1-8.

Congelación de la pantalla

Se puede congelar la pantalla (todas las lecturas y formas de onda) en cualquier momento.

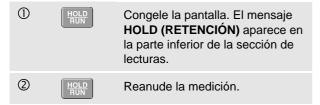

Retención de una lectura estable


La función Touch Hold[®] captura y congela la primera lectura de medida estable. Un pitido indica que se ha realizado una medida estable.

Utilice el siguiente procedimiento para la función Touch

1	VHzA Ω+	Abra el menú INPUT A.
2	F3	TOUCH HOLD OFF aparece en la parte inferior de la pantalla.
3		Mida la señal.


(4) BEEP))) Espere hasta escuchar un pitido: a continuación se dispone de una presentación estable.
La pantalla continúa actualizándose con lecturas válidas (y pitidos) mientras se mantengan las conexiones de medida.

Dado que la función Touch Hold no se acompaña de teclas especiales, se puede utilizar esta función para realizar mediciones con las manos libres.

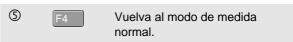

Realización de medidas relativas

La función Zero Reference (Referencia cero) presenta el resultado de la medida actual con respecto al valor definido. Esta función es útil cuando se necesita controlar la actividad de entrada con respecto a un valor correcto conocido.

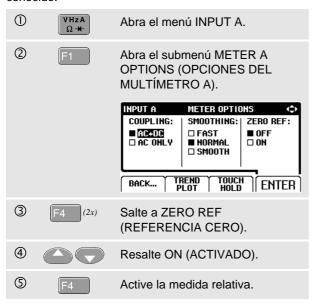

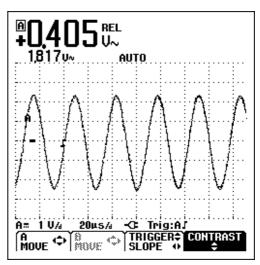


Figura 1-9. Realización de una medida relativa

La medida relativa ocupa en este momento la lectura principal, mientras que la medida principal anterior se ha desplazado hasta la posición de lectura secundaria de menor tamaño. (Consulte la figura 1-9).

Selección de rangos automático y manual

Pulse para ajustar automáticamente la posición, el rango, la base de tiempos y el disparo. De este modo se garantiza una presentación estable de casi todas las formas de onda. La línea inferior muestra el rango, la base de tiempos correspondiente a ambas entradas y los información el disparo.

Pulse por segunda vez para seleccionar el rango manual. La indicación **MANUAL** aparece en la parte inferior de la sección de lecturas.

Cambio de la representación gráfica en la pantalla

A partir del rango automático, se pueden utilizar las teclas basculantes de color gris claro para cambiar manualmente la representación gráfica que aparece en la pantalla.

Cambio de la amplitud

1	mV	Amplíe la forma de onda.
2	V	Reduzca la forma de onda.

Los ajustes disponibles están comprendidos entre 5 mV/div y 500 V/div cuando se utilizan los cables de medida.

Observe que la indicación **AUTO** situada en la parte inferior de la sección de lecturas desaparece para indicar que la función de Autoajuste continuo ya no es válida.


Cambio de la base de tiempos

①	s TIME	Aumente el número de períodos.
2	TIME ns	Reduzca el número de períodos.

Los ajustes disponibles están comprendidos entre 20 ns/div y 5 s/div en modo normal.

Posición de la forma de onda en la pantalla

Se ofrece una flexibilidad considerable a la hora de mover la forma o formas de onda por la pantalla.

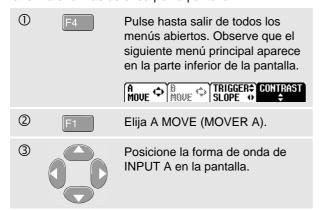

La figura 1-10 muestra la posición de formas de onda.

Observe que el identificador de disparo (Γ) se desplaza horizontalmente en la pantalla.

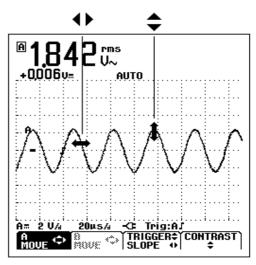
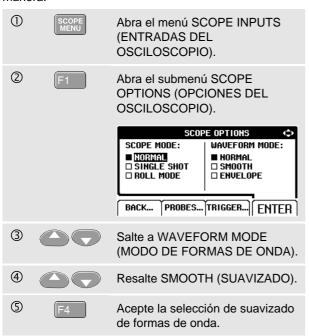


Figura 1-10. Posición de la forma de onda

Suavizado de la forma de onda

Para suavizar la forma de onda, proceda de la siguiente manera:



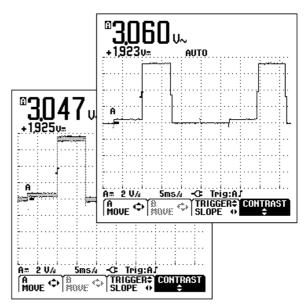



Figura 1-11. Suavizado de la forma de onda

Se puede utilizar la función de suavizado de formas de onda para suprimir el ruido sin producirse pérdida de ancho de banda. La figura 1-11 presenta muestras de formas de onda con y sin suavizado.

Presentación de la envolvente de una forma de onda

El instrumento de medida registra la envolvente (valores mínimo y máximo) de las formas de onda A y B activas.

Repita los tres primeros pasos de "Suavizado de la forma de onda" y, a continuación, proceda de la siguiente manera:

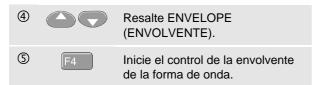

La pantalla muestra la envolvente resultante como una forma de onda gris. Consulte la figura 1-12.

Se puede utilizar ENVELOPE para observar variaciones del tiempo o de la amplitud de formas de onda de entrada a lo largo de un período de tiempo más prolongado.

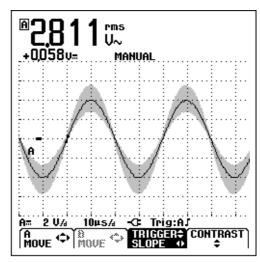


Figura 1-12. Presentación de la envolvente de una forma de onda

Función TrendPlot (Trazado de tendencias) de una forma de onda

La función TrendPlot™ realiza el trazado de las lecturas digitales en función del tiempo. La indicación de fecha y hora muestra el momento en el que se produjo el cambio más reciente en una lectura MIN o MAX.

Inicio de una función TrendPlot™



El instrumento de medida registra la lectura mínima (MIN) como la medida principal (presentada en la línea superior) de la entrada A. Las lecturas de fecha y tiempo aparecen debajo de la lectura MIN. (Consulte la figura 1-13).

Asimismo, el instrumento de medida registra de forma continua en la memoria todas las lecturas y presenta las mismas en forma de gráficos. La compresión automática de la escala de tiempos horizontal y el escalado vertical reajusta el gráfico de TrendPlot para que quepa en la pantalla. El gráfico de TrendPlot se incorpora a la pantalla desde la izquierda hacia la derecha hasta llenar completamente la pantalla.

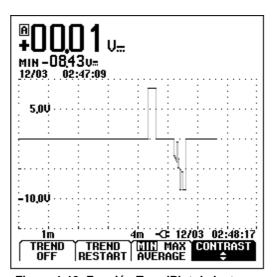


Figura 1-13. Función TrendPlot de lecturas


A continuación, el escalado automático de tiempos comprime esta información para que ocupe la mitad de la pantalla, aproximadamente.

Nota

Cuando se detecta un nuevo valor mínimo, se produce un pitido y se muestra dicho mínimo.


Cambio de la función TrendPlot de lecturas

Para cambiar la función TrendPlot de lecturas entre MIN (valor mínimo), MAX (valor máximo), y AVERAGE (valor promedio), proceda de la siguiente manera:

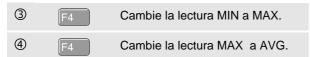

Observe que la indicación de fecha y hora se actualiza ahora de forma continua para indicar el cambio más reciente producido en una lectura.

Desactivación de la función TrendPlot de imágenes

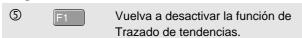


Adquisición de la forma de onda


Ejecución de una adquisición única

Para capturar sucesos únicos, se puede ejecutar un ciclo único. (Actualizar la pantalla una vez). A fin de configurar el instrumento de medida para un ciclo único en la forma de onda correspondiente a la entrada A, proceda de la siguiente manera:

Conecte la sonda a la señal que se va a medir.

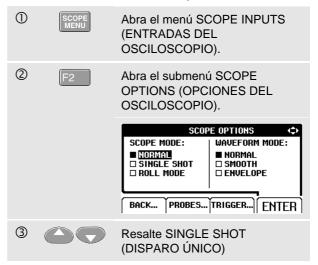

Fluke 123 Manual de uso

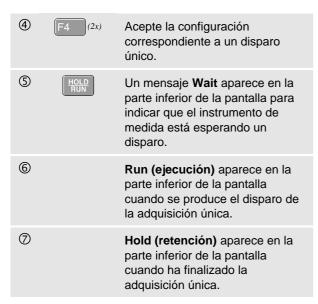

A continuación, el instrumento de medida presenta una pantalla como la que se muestra en la figura 1-14.

Para ejecutar una adquisición única posterior, realice la siguiente acción:



Espere el disparo de otra adquisición única.

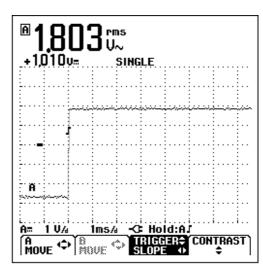
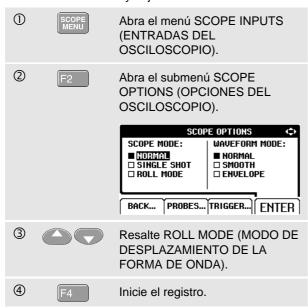


Figura 1-14. Ejecución de una adquisición única

Registro de señales lentas a lo largo de un período prolongado de tiempo

La función del modo de desplazamiento de la forma de onda proporciona un registro visual de la actividad de la forma de onda y es especialmente útil cuando se miden formas de onda de muy baja frecuencia.



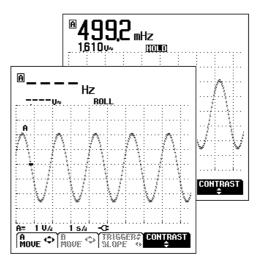


Figura 1-15. Registro de formas de onda a lo largo de un período prolongado de tiempo


La forma de onda recorre la pantalla de derecha a izquierda al igual que un registrador de gráficos normal. Tenga en cuenta que durante el registro no se realizan mediciones.(Consulte la figura 1-15).

© Congele el registro.

Observe que los valores de las mediciones sólo se muestran después de pulsar HOLD (Consulte la fig. 1-15).


Selección de acoplamiento en alterna

Utilice el acoplamiento en alterna cuando desee observar una pequeña señal alterna superpuesta con una señal continua.

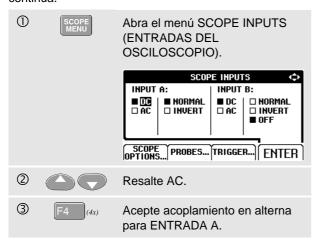

Inversión de la polaridad de la forma de onda presentada

Para invertir la forma de onda correspondiente a la entrada A, proceda de la siguiente manera:

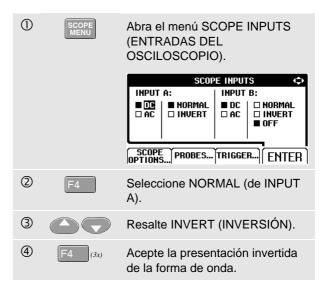

Por ejemplo, una forma de onda con pendiente negativa es presentada como una forma de onda con pendiente positiva, proporcionando una perspectiva más significativa en algunos casos. Una presentación invertida es identificada por el identificador de traza A en el lado izquierdo de la sección de formas de onda.

Disparo en una forma de onda

El disparo indica al instrumento de medida el momento de comenzar la presentación de la forma de onda. Se puede seleccionar la señal de entrada que debe utilizarse y el flanco en el que debe producirse este hecho, y se puede definir la situación para una nueva actualización de la forma de onda. Finalmente, se puede pedir al instrumento de medida que dispare señales de video.

La línea inferior de la sección de formas de onda identifica los parámetros de disparo que se van a utilizar. Los iconos de disparo situados en la pantalla indican el nivel de disparo y la pendiente. (Consulte la figura 1-16).

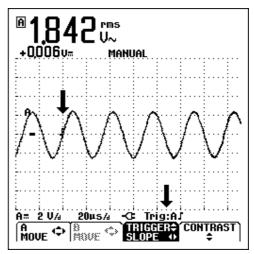



Figura 1-16. Pantalla con toda la información sobre el disparo

Ajuste del nivel de disparo y de la pendiente

① AUTO


Ejecute un AUTO SET.

Para un funcionamiento rápido, utilice la tecla AUTO SET (AUTOAJUSTE) para disparar automáticamente casi todas las señales. Para optimizar manualmente el nivel de disparo y la pendiente, proceda de la siguiente manera:

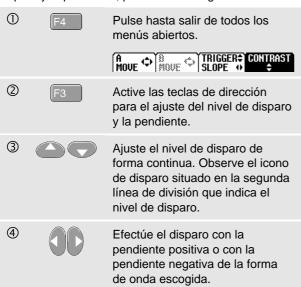

Selección de los parámetros de disparo

Para efectuar el disparo en la forma de onda de la entrada A, con actualización automática de la pantalla, y para configurar el disparo con selección automática del rango en formas de onda a partir de 1 Hz, realice el siguiente procedimiento:

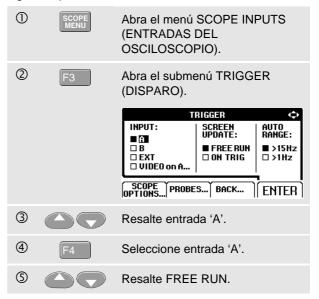

Disparo en una forma de onda



Nota

El ajuste del disparo automático a un valor >1Hz reducirá la selección automática del rango.

TRIG:A aparece en texto gris en la parte inferior de la pantalla cuando no se encuentra un disparo.

Nota

Un texto gris en un menú o en una barra de botones indica que la función está desactivada o que el estado no es válido.

Disparo aislado

Use la sonda de disparo optoaislada (ITP120, opcional) para disparar con una fuente externa y para aislar el instrumento de medida de una forma de onda de disparo. Consulte la figura 1-17.

Para escoger la sonda de disparo aislada, seleccione "EXT" en el punto ④ del ejemplo anterior. El nivel de disparo es fijo y compatible con TTL.

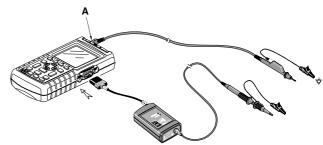
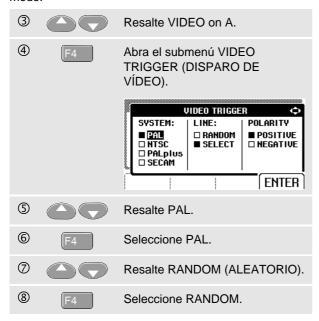


Figura 1-17. Disparo aislado

Disparo en señales de vídeo

• Aplique una señal entrelazada de vídeo a la entrada A.

Para disparar con una línea de vídeo aleatoria, continúe a partir del punto ② del ejemplo anterior, del siguiente modo:




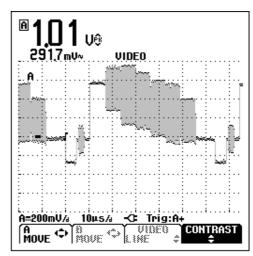


Figura 1-18. Medición de señales de vídeo

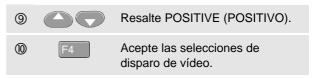

A continuación, quedan determinados el nivel de disparo y la pendiente. (Consulte la figura 1-18). El vídeo positivo aparece indicado como un icono "+" en la parte inferior de la pantalla.

Utilización del instrumento de medida

1

Disparo en una forma de onda

Disparo con una línea de vídeo específica

Para visualizar con mayor detalle en una línea de vídeo específica, se puede seleccionar el número de línea. Para realizar mediciones en una línea de vídeo seleccionada, continúe a partir del punto ® del ejemplo anterior, del siguiente modo:



Pulsando F3 se selecciona la función de número de línea.

Para escoger la línea 135, proceda de la siguiente manera:



Almacenamiento y recuperación de una configuración o una pantalla


Se pueden almacenar pantallas y configuraciones en la memoria, y recuperar de nuevo las mismas desde la memoria. Se dispone de dos memorias de pantallas y diez memorias de configuraciones. Almacene pantallas cuando desee utilizar la imagen actual en pantalla para una futura referencia. Almacene una configuración cuando se necesite el conjunto de ajustes actuales más frecuente para sus mediciones.

Nota

Dado que los modos de navegación correspondientes a configuraciones y pantallas son idénticos, sólo se explican en esta sección el almacenamiento y la recuperación de pantallas.

Almacenamiento de pantallas

Para almacenar una pantalla, proceda de la siguiente manera:

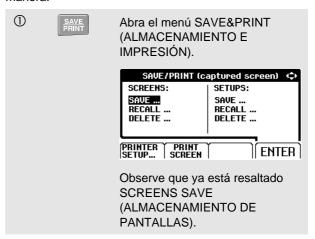


Nota

A partir de este momento, la pantalla permanece congelada hasta que se abandona de nuevo el menú SAVE&PRINT.




Observe que las posiciones de memoria libres están señaladas con un cuadrado abierto (□) que antecede al número de memoria.

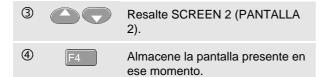


Recuperación de pantallas

Para recuperar una pantalla, realice las siguientes aciones:

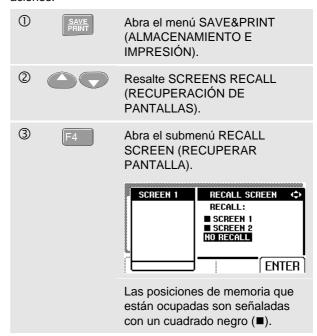

Fluke 123 Manual de uso

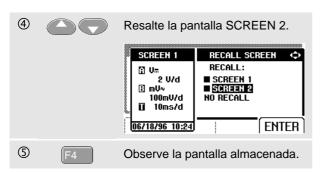


La presentación es mostrada como una imagen que ya no se puede cambiar.

Borrado de pantallas

Para borrar todas las memorias de pantallas, proceda de la siguiente manera:



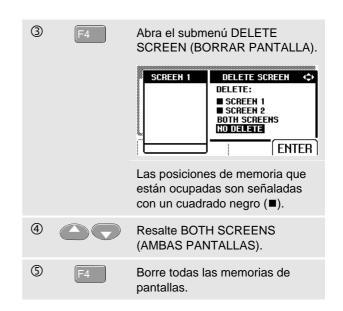

Utilización de una impresora

Para imprimir una copia (gráfica) de la pantalla actual, es necesario utilizar uno de los siguientes elementos:

- El Cable/Adaptador de RS-232 optoaislado (PM9080), para conectar una impresora en serie al PUERTO ÓPTICO del instrumento de medida. Consulte la figura 1-19.
- El cable/adaptador para impresora (PAC91, opcional) para conectar una impresora en paralelo al PUERTO ÓPTICO del instrumento de medida. Consulte la figura 1-20.

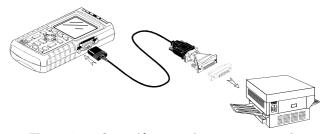


Figura 1-19. Conexión a una impresora en serie


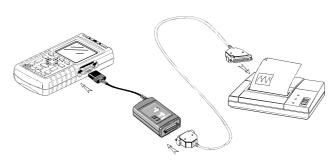


Figura 1-20. Conexión a una impresora en paralelo

Fluke 123 Manual de uso

Este ejemplo explica el modo de configurar el instrumento de medida para imprimir en una impresora HP Deskjet con una velocidad de 9.600 baudios:

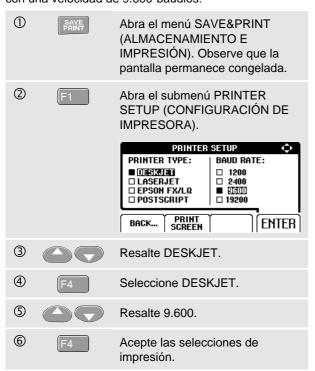

A partir de este momento, podrá imprimir.

Para imprimir una pantalla activa, realice lo siguiente:



Para imprimir una pantalla **recuperada**, realice lo siguiente:



Un mensaje indicando que el instrumento de medida está imprimiendo aparece en la parte inferior de la pantalla.

Utilización del software FlukeView®

Para conectar el instrumento de medida a un ordenador a fin de utilizar el software FlukeView® para Windows® (SW90W), proceda de la siguiente manera:

 Utilice el cable/adaptador de RS-232 optoaislado (PM9080) para conectar un ordenador al PUERTO ÓPTICO del instrumento de medida. Consulte la figura 1-21.

Para toda la información relativa a la instalación y el uso del software FlukeView para ScopeMeter, consulte el Manual de uso de SW90W.

Se dispone como opción de un kit de maletín de transporte de cables y de software, con número de modelo SCC 120.



Figura 1-21. Conexión a un ordenador

Fluke 123

Manual de uso

Capítulo 2 Mantenimiento del instrumento de medida

Acerca del presente capítulo

El presente capítulo recoge procedimientos básicos de mantenimiento que pueden ser realizados por el usuario. Para una completa información sobre servicio, desmontaje, reparación y calibración, consulte el Manual de servicio. El número de pieza del Manual de servicio se encuentra en la sección "Piezas y accesorios" del presente manual.

Limpieza del instrumento de medida

Limpie el instrumento de medida con un paño húmedo y un detergente neutro para evitar que por abrasión desaparezcan las inscripciones del instrumento de medida. No utilice productos abrasivos, disolventes ni alcohol.

Almacenamiento del instrumento de medida

Si se ha de almacenar el instrumento de medida durante un período prolongado de tiempo, cargue la batería de níquel-cadmio antes del almacenamiento. No es necesario retirar la batería.

Carga de la batería de níquel-cadmio

Cuando se entrega el instrumento, puede que las baterías de níquel-cadmio estén descargadas y deben cargarse durante 4 horas (con el instrumento de medida desconectado) para cargar las mismas totalmente. Una vez totalmente cargadas, las baterías proporcionan, normalmente, 4 horas de uso con alto nivel de brillo y 5 horas con brillo normal.

Utilice la configuración que se muestra en la figura 2-1 para cargar la batería y proporcionar alimentación eléctrica al instrumento.

Apague el instrumento de medida para cargar las baterías con mayor rapidez.

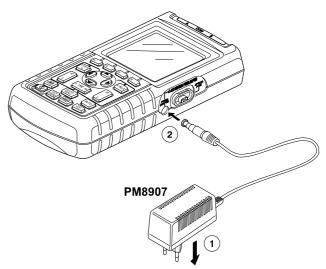


Figura 2-1. Carga de la batería

Nota

El instrumento de medida utiliza una carga lenta de las baterías; por lo tanto, no puede producirse ningún daño si se dejan cargando las mismas durante períodos prolongados de tiempo, por ejemplo, a lo largo del fin de semana.

Mantenimiento de las baterías en condiciones óptimas

Mantenimiento de las baterías en condiciones óptimas

Haga funcionar siempre el instrumento de medida con alimentación por pilas o batería hasta que la línea superior de la pantalla muestre un símbolo ((3)) intermitente. Esto indica que el nivel de la batería es bajo y que es necesario recargar las baterías de níquel-cadmio.

Una carga frecuente de las baterías cuando no están totalmente descargadas puede reducir la autonomía del instrumento de medida.


Se puede recargar la batería en cualquier. Este ciclo de recarga de la batería descarga y carga totalmente la batería. Un ciclo completo de recarga dura 12 horas, aproximadamente, y debe realizarse cuatro veces al año como mínimo.

Nota

Asegúrese de no desconectar el adaptador de red durante el ciclo completo de recarga. Esta acción provocará la interrupción del ciclo de recarga.

Para recargar la batería, proceda de la siguiente manera:

 Asegúrese de que el instrumento de medida está conectado a la red.

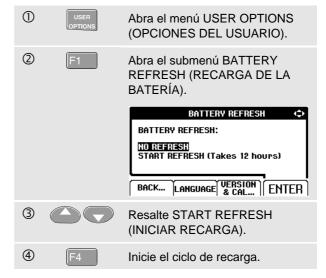

Nota

Después del inicio del ciclo de recarga, la pantalla permanecerá en blanco. La retroiluminación se activa durante la fase de descarga del ciclo de recarga.

Sustitución y desecho de la batería de níquel-cadmio

⚠ Aviso

Para evitar descargas eléctricas, retire los cables de medida y las sondas antes de sustituir la batería.



Este instrumento contiene una batería de níquelcadmio. No deseche esta batería junto con otros residuos sólidos. Las baterías usadas deben ser desechadas por una empresa de reciclaje debidamente cualificada o por un manipulador de materiales peligrosos. Para obtener información sobre el reciclaje, póngase en contacto con su Centro de servicio FLUKE autorizado.

Para sustituir la batería, proceda de la siguiente manera (consulte la figura 2-2):

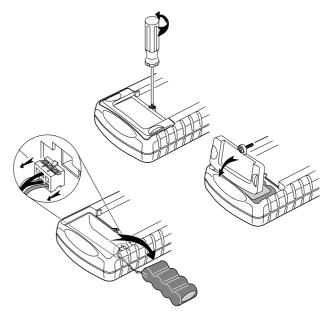


Figura 2-2. Sustitución de la batería

- Desconecte los cables de medida y las sondas tanto de la fuente como del instrumento de medida.
- Suministre alimentación al instrumento de medida con el adaptador de red. Esta acción garantiza que la información almacenada en las memorias no se perderá.
- 3. Localice la tapa del compartimiento de la batería situada en la parte inferior trasera. Afloje el tornillo con un destornillador de punta plana.
- Levante la tapa del compartimiento de la batería y retire la misma del instrumento de medida.
- 5. Extraiga la batería del compartimiento de la batería.
- 6. Retire del conector la clavija de la batería.
- 7. Instale una nueva batería.

Nota

- Asegúrese de que la batería queda colocada en el compartimiento de la batería tal como se muestra en la figura 2-2. Utilice exclusivamente la batería de níquel-cadmio BP120 de Fluke.
- Coloque la tapa del compartimiento de la batería y apriete el tornillo.

Uso y ajuste de sondas 10:1 del osciloscopio

Es necesario ajustar las sondas roja y gris del osciloscopio (PM8918, opcional) para obtener una respuesta óptima.

Aviso

Para evitar descargas eléctricas utilice el adaptador banana a BNC (BB120, suministrado con la instrumento de medida) para conectar una sonda 10:1 del osciloscopio a la entrada del instrumento de medida.

Para ajustar sondas, proceda de la siguiente manera:

Conecte la sonda 10:1 del osciloscopio entre la borna gris de la entrada B y la borna roja de la entrada A. Utilice el adaptador de clavija banana roja de 4-mm (suministrado con la sonda) y el adaptador banana a BNC (BB120). Consulte la figura 2-3.



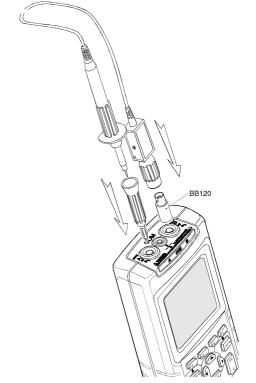


Figura 2-3. Ajuste de sondas del osciloscopio

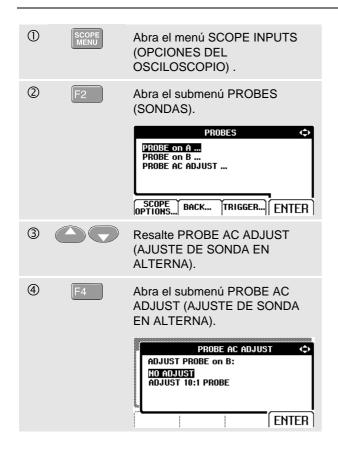

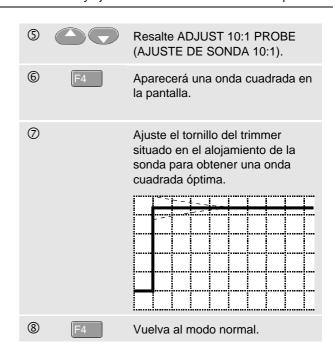

Calibración del instrumento de medida

Se puede solicitar la identidad del modelo (versión y datos de calibración) en cualquier momento. Para la presentación de la identidad, proceda de la siguiente manera:



La pantalla proporciona información sobre el número de modelo con la versión del software, el número de calibración con la última fecha de calibración, y la última fecha de recarga de la batería.



La recalibración debe ser realizada únicamente por personal cualificado. Para la recalibración, póngase en contacto con su representante local de Fluke.

Piezas y accesorios

Manual de servicio

Número para pedido: 4822 872 05375

Accesorios estándar

Las siguientes tablas contienen una relación de las piezas reemplazables por el usuario correspondientes a los distintos modelos del instrumento de medida. Para solicitar piezas de repuesto, póngase en contacto con su Centro de servicio más próximo.

Accesorios estándar (continuación)

Elemento		Código para pedido
Batería de níquel-cadmio (colocada)		BP120
Adaptador de red a batería, modelos disponibles:		
Países europeos con red de 230V, 50Hz		PM8907/801
Norte América con red de 120V, 60Hz	_	PM8907/803
Reino Unido con red de 240V, 50Hz	(ŅL)	PM8907/804
Japón con red de 100V, 60Hz		PM8907/806
Autralia con red de 240V, 50Hz		PM8907/807
Universal con red de 115V/230V *	(ŅL)	PM8907/808
* La tensión nominal de 230V del PM8907/808 no se puede utilizar en		
los Estados Unidos. Puede disponerse un adaptador de red que		
cumpla los requisitos nacionales aplicables a fn de modificar las		
configuraciones de las láminas para un país determinado.		
Juego de dos cables de medida apantallados (rojo y gris), diseñados para	(ŲL)	STL120
uso exclusivo con el instrumento de medida Fluke ScopeMeter modelo		
120.		
Juego conteniendo la siguiente pieza reemplazable:		
Conductor de masa (negro)		5322 320 11354
Cable de medida (negro)	ŲL	5322 320 11355
Juego de dos pinzas de sondas (roja y gris)	ŲL	HC120
Juego de tres pinzas de cocodrilo (roja, gris y negra)		AC120
Juego de dos adaptadores banana a BNC (negros)	ŲL	BB120

Fluke 123 Manual de uso

Accesorios estándar (continuación)

Elemento	Código para pedido
Manual de uso (inglés)	4822 872 00743
Manual de uso (alemán)	4822 872 00744
Manual de uso (francés)	4822 872 00745
Manual de uso (español)	4822 872 00746
Manual de uso (portugués)	4822 872 00795
Manual de uso (italiano)	4822 872 00747
Manual de uso (holandés)	4822 872 00748
Manual de uso (danés)	4822 872 00749
Manual de uso (noruego)	4822 872 00751
Manual de uso (sueco)	4822 872 00752
Manual de uso (finlandés)	4822 872 00753
Manual de uso (chino)	4822 872 00754
Manual de uso (japonés)	4822 872 00755
Manual de uso (coreano)	4822 872 00756

Piezas y accesorios

Accesorios opcionales

Elemento		Código de pedido
Kit de maletín de transporte de cables y de software		SCC 120
Juego que contiene las siguientes piezas:		
Cable/Adaptador de RS232 optoaislado		PM9080
Maletín de transporte de material duro		C120
Juego de dos adaptadores banana a BNC (negros)	ŲL	BB120
Software FlukeView® para ScopeMeter® para Windows®		SW90W
Juego de sondas 10:1 del osciloscopio (roja y gris)	ŲL	PM8918/001
	UL1244	
Cable/Adaptador de RS232 optoaislado		PM9080
Maletín de transporte de material duro		C120
Estuche compacto de material flexible		C125
Maletín de transporte de material flexible		C789
Sonda aislada para disparo		ITP120
Cable adaptador aislado para impresora en paralelo		PAC91

Fluke 123

Manual de uso

Capítulo 3 Recomendaciones y Localización de averías

Objeto del presente capítulo

El presente capítulo proporciona información y recomendaciones sobre el modo de realizar el uso más provechoso del instrumento de medida.

Utilización del soporte inclinable

El instrumento de medida está equipado con un soporte inclinable que permite la observación desde una posición en ángulo. Asimismo, se puede utilizar el soporte inclinable para colgar el instrumento de medida en una posición de observación conveniente. Basta con inclinar el soporte y colgar el instrumento de medida. La figura 3-1 muestra las posiciones típicas.


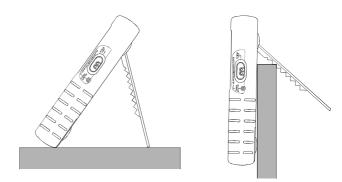


Figura 3-1. Utilización del soporte inclinable

Reajuste del instrumento de medida

Ejecute un Reset general para asegurarse de que el instrumento de medida está configurado con los ajustes iniciales.

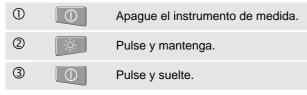


El instrumento de medida se enciende y debe escucharse un doble pitido indicando que el Reset (Reajuste) se ha ejecutado con éxito.



Cambio del idioma de la información

Cuando se hace funcionar el instrumento de medida, aparecen mensajes en la parte inferior de la pantalla. Estos mensajes se muestran siempre en un cuadro y pueden presentarse en más idiomas. Realizando diferentes combinaciones, puede elegirse entre 10 idiomas: inglés, francés, alemán, italiano, español, portugués, holandés, japonés, coreano y chino.

Si se desea cambiar el idioma de los mensajes a, por ejemplo, español, proceda de la siguiente manera:

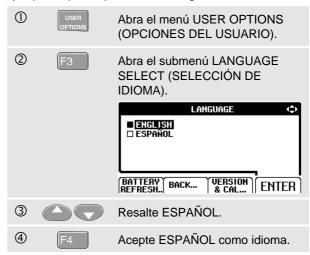

Cambio de la presentación

Ajuste del contraste de la pantalla




Nota

El nuevo ajuste del contraste de la pantalla es almacenado en la memoria hasta que se realiza un nuevo ajuste.

Ajuste de la retícula

Para elegir una retícula de puntos, proceda de la siguiente manera:

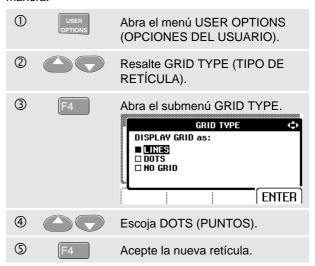


Utilice LINES (LÍNEAS) cuando necesite una retícula en la pantalla basada en la división horizontal de la escala de tiempos y en la división vertical.

Utilice DOTS (PUNTOS) cuando necesite en la pantalla una retícula de puntos basada en las divisiones horizontales y verticales, como referencias adicionales.

Cambio de fecha y hora

El instrumento de medida tiene un reloj que registra la fecha y la hora. Para cambiar la fecha a (por ejemplo) 19 de abril de 1996, proceda de la siguiente manera:

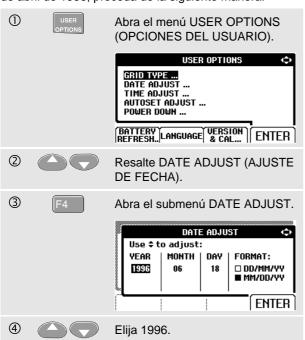



Se puede cambiar la hora de modo similar abriendo el submenú TIME ADJUST (AJUSTE DE HORA); (pasos ② y ③).

Prolongación de la vida útil de la batería

Cuando el instrumento funciona con batería (sin el adaptador de red conectado), el instrumento de medida conserva energía desconectándose por sí mismo. Si no se ha pulsado una tecla durante al menos 30 minutos, el instrumento de medida se desconecta automáticamente.


Nota

Si el adaptador de red está conectado, no se producela interrupción automática de energía.

Aunque no se produzca la interrupción automática de energía cuando la función TrendPlot esté activada, se desconectará la retroiluminación. El registro continuará produciéndose aunque la carga de la batería sea baja, y la retención de las memorias no se verá comprometida.

Ajuste del tiempo de interrupción de energía

Para prolongar la vida útil de la batería, el tiempo de interrupción de energía se ajusta a 30 minutos después de pulsar la última tecla. Para ajustar el tiempo de interrupción de energía a cinco minutos, proceda de la siguiente manera:

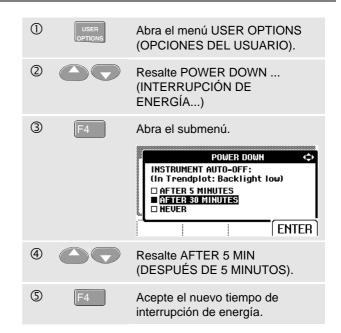


Cambio de las opciones de la función Auto Set

Normalmente, la función Auto Set captura formas de onda a partir de 15 Hz.

Para configurar la función Auto Set para formas de onda a partir de 1 Hz con acoplamiento de entrada invariable, proceda de la siguiente manera:

Nota

El ajuste de la función Auto Set a un valor de 1 Hz reducirá la velocidad de respuesta de la función Auto Set.

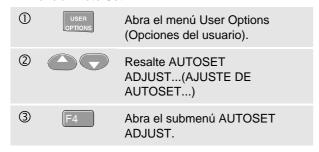



Realización de una conexión a tierra correcta

Una conexión a tierra incorrecta puede ocasionar diversos problemas. Esta sección proporciona directrices para una correcta conexión a tierra.

 Use el conductor o conductores de masa cortos al realizar mediciones en señales de DC o de AC, en la entrada A y la entrada B (consulte figura 3-2).

Aviso

Para evitar descargas eléctricas o incendios, utilice únicamente una conexión COM (común), o asegúrese de que todas las conexiones al COM están al mismo potencial.

 Use el conductor de masa apantallado negro en COM (común) para las mediciones de ohmios (Ω), continuidad, diodos y capacidad (consulte figura 3-3).

También es posible el uso del conductor de masa sin apantallar para realizar mediciones de entrada única o doble en formas de onda con una frecuencia de 1 MHz como máximo. Puede que en este caso la presentación de la forma de onda sufra interferencias y ruido a causa del conductor de masa sin apantallar.

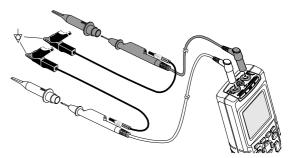


Figura 3-2. Conexión a tierra con el conductor de masa corto

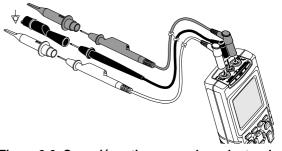


Figura 3-3. Conexión a tierra con el conductor de masa sin apantallar

Solución de errores de impresión y de otros errores de comunicación

La comunicación de RS-232 puede ocasionar problemas. Si la comunicación experimenta problemas, intente las siguientes soluciones:

- Asegúrese de que el cable de interface está conectado al puerto correcto de la impresora o del ordenador. En caso necesario, utilice el adaptador de 9 patillas a 25 patillas o el convertidor de género.
- Asegúrese de que se ha seleccionado el modelo correcto de impresora. (para seleccionar el tipo de impresora, consulte el capítulo 1).
- Asegúrese de que la velocidad en baudios corresponde a la de la impresora o el ordenador; (para ajustar la velocidad en baudios, consulte el capítulo 1).
- Reajuste los parámetros de RS-232 a los valores por defecto.

Pruebas de baterías de accesorios Fluke

Cuando se utilicen accesorios Fluke con alimentación por batería, compruebe primeramente el estado de la misma en un **multímetro Fluke** antes de su funcionamiento.

Capítulo 4 Especificaciones

Introducción

Características de funcionamiento

FLUKE garantiza las características expresadas en valores numéricos con la tolerancia establecida. Los valores numéricos especificados sin tolerancia indican los valores que se podrían esperar nominalmente del término medio de un conjunto de instrumentos de medida ScopeMeter idénticos.

Datos ambientales

Los datos ambientales mencionados en este manual están basados en los resultados de los procedimientos de verificación del fabricante.

Características de seguridad

El instrumento de medida ha sido diseñado y sometido a pruebas de acuerdo con las Normas ANSI/ISA S82.01-1994, EN 61010.1 (1993) (IEC 1010-1), CAN/CSA-C22.2 Nº 1010.1-92 (incluida aprobación), UL3111-1 (incluida aprobación). Requisitos de seguridad de equipos eléctricos de medida, control y uso en laboratorio.

Este manual contiene información y avisos que deben ser seguidos por el usuario para garantizar un manejo seguro y mantener el instrumento en condiciones de seguridad. La utilización de este equipo de un modo distinto al especificado por el fabricante puede reducir la protección proporcionada por el equipo.

Fluke 123 Manual de uso

Osciloscopio de doble entrada

Vertical

Respuesta de frecuencia

Acoplada en continua:
sin sondas ni cables de medida CC a 20 MHz (-3 dB)
con cables de medida apantallados 1:1 STL120:
CC a 12,5 MHz (-3 dB)
CC a 20 MHz (-6 dB)
con sonda 10:1 PM8918 (accesorio opcional):
CC a 20 MHz (-3 dB)
Acoplada en alterna (atenuación progresiva de LF):
sin sondas ni cables de medida<10 Hz (-3 dB)
con STL120<10 Hz (-3 dB)
con PM8918<1 Hz (-3 dB)
Tiempo de subida
sin sondas ni cables de medida<17,5 ns

Impedancia de entrada sin sondas ni cables de medida
Sensibilidad
Modos de presentaciónA, -A, B, -B
Tensión máxima de entrada A ni B directa o con cables de medida
Tensión máxima flotante entre cualquier terminal y masa 600 V eficaces hasta 400 Hz
Resolución 8 bits
Exactitud vertical±(1% + 0,05 rango/div)
Movimiento vertical máximo±4 divisiones

Especificaciones Osciloscopio de doble entrada

Horizontal	Movimiento horizontal	
Modos de adquisición	El punto de disparo puede situarse en cualquier parte de la pantalla.	
Rangos	Disparo	
Normal:	Modo Funcionamiento libre, Disparo activado	
muestreo equivalente20 ns a 500 ns/div muestreo en tiempo real1 µs a 5 s/div	Fuente A, B, EXT	
Única (en tiempo real)1 μs a 5 s/div	EXTerna mediante sonda de disparo optoaislada ITP120 (accesorio opcional)	
Desplazamiento (en tiempo real)	Sensibilidad A y B @ CC a 5 MHz	
hasta 1,25 GS/s muestreo en tiempo real:	PendientePositiva, Negativa	
1 μs a 5 ms/div	Vídeo on Asólo señales de vídeo entrelazadas ModosLíneas, Selección de líneas	
Exactitud de la base de tiempos Muestreo equivalente \pm (0,4% +0,04 tiempo/div) Muestreo en tiempo real \pm (0,1% +0,04 tiempo/div)	Normas	
Detección de transitorios rápidos		

Fluke 123

Manual de uso

Funciones avanzadas del osciloscopio

Modos de presentación en pantalla

ao p. 000	illaoioii oii paillalla
Normal	Captura transitorios rápidos hasta 40 ns
	y presenta la forma de onda con una
	persistencia similar a la analógica.
Suavizado	Suprime el ruido de una forma de onda.
Envolvente	Registra y presenta los valores mínimo y
	máximo de las formas de onda a lo
	largo del tiempo.

Auto Set

Ajuste automático y totalmente continuo de amplitud, base de tiempos, niveles de disparo o separación de disparos. Ajuste manual de amplitud, base de tiempos o nivel de disparo.

Multímetro de doble entrada con auto-rango

La exactitud de todas las medidas está comprendida dentro de \pm (% de lectura + número de cuentas) entre 18 °C y 28 °C. Se ha de añadir 0,1 x (exactitud específica) por cada °C por debajo de 18 °C o por encima de 28 °C. En mediciones de tensión realizadas con sonda 10:1, se ha de añadir una incertidumbre de sonda de +1%. Al menos un período de forma de onda debe estar visible en la pantalla.

Entrada A y Entrada B

Tensión de corriente continua (VCC)

Rangos500	mV, 5V, 50V, 500V, 1250V
Exactitud	±(0,5% +5 cuentas)
Supresión de modo normal	(SMR)>60 dB
	@ 50 ó 60 Hz ±1%
Supresión de modo común	(CMRR) >100 dB @ CC
	>60 dB @ 50, 60, ó 400 Hz
Lectura al valor máximo de	escala 5000 cuentas

Tensiones eficaces (RMS) verdaderas (VCA y

Exactitud para 5 a 100% del rango Acoplada en continua: CC a 60 Hz (VCA+CC)±(1% +10 cuentas)

Rangos500 mV, 5V, 50V, 500V, 1250V

1 Hz a 60 Hz (VCA)	±(1% +10 cuentas)
Acoplada en alterna o coi	
60 Hz a 20 kHz	±(2,5% +15 cuentas)
	±(5% +20 cuentas)
1 MHz a 5 MHz	±(10% +25 cuentas)
5 MHz a 12,5 MHz	±(30% +25 cuentas)
5 MHz a 20 MHz (sin son	das ni cables de medida)
	±(30% +25 cuentas)
Acoplada en alterna con ca	bles de medida 1:1
(apantallados)	
60 Hz (6 Hz con sonda 10	D:1)1,5%
50 Hz (5 Hz con sonda 10	0:1)2%
	10:1)5%
	0:1)30%
Supresión de CC (sólo V de	CA)>50 dB
Supresión de modo común (0	CMRR) >100 dB @ CC
Lectura al valor máximo de e	scala5.000 cuentas
La lectura es independiente d	de cualquier factor de
cresta de la señal.	

Pico (PEAK)

Modos	Pico máximo, Pico m	ínimo o Pico a Pico
Rangos	500 mV, 5V	, 50V, 500V, 1250V
Exactitud:		
Pico máx. o	mín5% del valo	r máximo de escala
Pico a pico.	10% del valo	r máximo de escala
Lectura al val	lor máximo de escala	500 cuentas

Fluke 123

Manual de uso

Frecuencia (Hz) Márgenes1 Hz, 10 Hz, 100 Hz, 1 kHz, 10 kHz, 100 kHz, 1 MHz, 10 MHz, 40 MHz
Margen de frecuencias para Auto Set continuo:
Exactitud: @1 Hz a 1 MHz±(0,5% +2 cuentas) @1 MHz a 10 MHz±(1,0% +2 cuentas) @10 MHz a 40 MHz±(2,5% +2 cuentas)
Lectura al valor máximo de escala 10.000 cuentas
Ciclo de trabajo (DUTY) Rango
@1 MHz a 10 MHz±(1,0% +2 cuentas) @10 MHz a 40 MHz±(2,5% +2 cuentas) Resolución0,1%
Anchura de impulso (PULSE) Margen de frecuencias para Auto Set continuo:
@1 Hz a 1 MHz±(0,5% +2 cuentas) @1 MHz a 10 MHz±(1,0% +2 cuentas) @10 MHz a 40 MHz±(2,5% +2 cuentas) Lectura al valor máximo de escala1000 cuentas

Amperios (AMP) con sonda
amperimétrica opcional Rangoscomo VCC, VCA, VCA+CC o PICO Factor de escala .1 mV/A, 10 mV/A, 100 mV/A y 1 V/A. Exactitudcomo VCC, VCA, VCA+CC o PICO (añadir incertidumbre de sonda amperimétrica)
Temperatura (TEMP)con sonda
de temperatura opcional Rango
Decibelios (dB)
0 dBV
Factor de cresta (CREST)
Rango
Fase
Modos

Especificaciones

Multímetro de doble entrada con auto-rango

4

Entrada A

Ohmios (Ω) Rangos 500 Ω , 5 k Ω , 50 k Ω , 500 k Ω , 5 M Ω , 30 M Ω Exactitud.....±(0,6% +5 cuentas) Lectura al valor máximo de escala: 30 M Ω3.000 cuentas Corriente de medida0,5 mA a 50 nA disminuye con rangos crecientes Tensión en circuito abierto<4V Continuidad (CONT) Pitido.....< $(30\Omega \pm 5\Omega)$ en el rango de 50Ω Corriente de medida 0,5 mA Detección de cortos de:≥1 ms Diodo Tensión máxima: @0,5 mA.....>2,8V @circuito abierto.....<4V Exactitud±(2% +5 cuentas) Polaridad+ en entrada A, - en COM.

Capacidad (CAP)

Rangos	50 nF, 500 nF, 5	5 μF, 50 μF, 500 μF
Exactitud		±(2% +10 cuentas)
Lectura al valor m	náximo de escala	5.000 cuentas
Corriente de med	lida	5 μA a 0,5 mA
	aumenta cor	rangos crecientes
Medición integrac	dora de pendiente d	doble con supresión
de parásitos med	iante resistencia er	n serie y en paralelo.

Manual de uso

Funciones avanzadas del multímetro

Ajuste cero

Ajuste del valor real con respecto a un punto de referencia

Rápido/Normal/Uniforme

Touch Hold (on A).

Captura y congela un resultado de medida estable. Emite pitidos cuando es estable. La función Touch Hold actúa en la lectura principal del multímetro, con valores umbrales de 1 Vpp para señales de corriente alterna y de 100 mV para señales de corriente continua.

TrendPlot

Lecturas gráficas del multímetro de los valores Mínimo y Máximo entre 15 s/div (120 segundos) y 2 días/div (16 días) con lectura de fecha y tiempo. Escalado vertical automático y compresión de la escala horizontal de tiempos.

Presenta la lectura real y la lectura Mínima, Máxima o AVG (PROMEDIO).

Coma decimal

Posible mediante el uso de las teclas de atenuación.

Especificaciones

Varios Z

١.	l a	rı	1	C
	ч		v	J

Pantalla	
Tamaño72	x 72 mm (2,83 x 2,83 pulgadas)
Resolución	240 x 240 pixels
Presentación de forma	•
Vertical	8 div x 20 pixels
Horizontal	9,6 div x 25 pixels
RetroiluminaciónFluc	rescente de cátodo frío (CCFL)
⚠ Alimentación	
Externa:Median	te el adaptador de red PM8907
Tensión de entrada	10 a 21V CC
Potencia	Valor típico 5W
Conector de entrada	Clavija de 5 mm
Interna:	
Alimentación por bate	ría
Recar	gable de níquel-cadmio de 4,8V
Autonomía 4 hora	as con retroiluminación brillante
5 horas	s con retroiluminación atenuada
Tiempo de carga	
4 horas co	on el instrumento desconectado
12 hora	s con el instrumento conectado
	12 horas con ciclo de recarga
Temperatura ambiento	e admisible:
durante la carga	0 a 45 °C (32 a 113°F)

Memoria Número de pantallas 2 Número de configuraciones del usuario 10
Datos mecánicos Tamaño232 x 115 x 50 mm (9,1 x 4,5 x 2 pulgadas) Peso
Interface

Manual de uso

Condiciones ambientales

Condiciones ambientales MIL 28800E, Tipo 3, Clase III, Modelo B

Temperatura

De funcionamiento...... 0 a 50 °C (32 a 122 °F) De almacenamiento.....-20 a 60 °C (-4 a 140 °F)

Humedad

De funcionamiento:

@0 a 10 °C (32 a 50 °F)	sin condensación
@10 a 30 °C (50 a 86 °F)	95%
@30 a 40 °C (86 a 104 °F)	75%
@40 a 50 °C (104 a 122 °F)	45%
Almacenamiento:	
@-20 a 60 °C (-4 a 140 °F)	sin condensación

Altitud

Tensión máxima de entrada y tensión máxima flotante 600 V eficaces hasta 2 km, corrección lineal para 400 V eficaces @ 4,5 km De almacenamiento......12 km (40.000 pies)

De funcionamiento......4,5 km (15.000 pies)

Impacto30g máximo

Compatibilidad electromagnética (EMC)

Emisión	EN 50081-1 (1992):
	EN55022 y EN60555-2
Inmunidad	EN 50082-2 (1992):
	IEC1000-4-2, -3, -4, -5
	(véanse también las Tablas 1 a 3)
Protección de la env	volvente IP51, ref: IEC529

riangleSeguridad

Diseñado para mediciones en instalaciones de categoría III a 600V eficaces, y Grado 2 de contaminación según:

- ANSI/ISA S82.01-1994
- EN61010-1 (1993) (IEC1010-1)
- CAN/CSA-C22.2 Nº 1010.1-92 (incluida aprobación)
- UL3111-1(incluida aprobación)

Directa en entrada o con conductores....600 V eficaces para eficaces, consulte la figura 4-1.

Con adaptador banana a BNC BB120 300 V eficaces para eficaces, consulte la figura 4-1.

⚠Tensión máxima flotante

entre cualquier terminal y masa......600 V eficaces hasta 400 Hz.

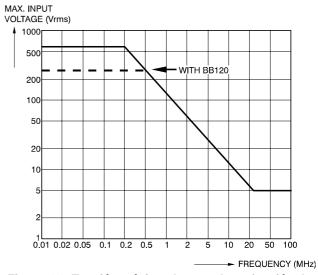


Figura 4-1. Tensión máxima de entrada en función de la frecuencia

Manual de uso

El instrumento Fluke 123, incluidos los accesorios estándar, cumple con los requisitos de la Directiva 89/336 de la CEE relativa a inmunidad ante EMC (Compatibilidad electromagnética), según lo determinado por IEC1000-4-3, con la inclusión de las siguientes tablas.

Perturbación de traza con STL120

Tabla 1.

Perturbación no visible	E= 3 V/m	E= 10 V/m
Margen de frecuencias entre 10 kHz y 27 MHz	50 mV/div a 500 V/div	500 mV/div a 500 V/div
Margen de frecuencias entre 27 MHz y 1 GHz	50 mV/div a 500 V/div	50 mV/div a 500 V/div

Tabla 2

Perturbación inferior al 10% del valor máximo de escala	E= 3 V/m	E= 10 V/m
Margen de frecuencias entre 10 kHz y 27 MHz	10 mV/div a 20 mV/div	50 mV/div a 200 mV/div
Margen de frecuencias entre 27 MHz y 1 GHz	5 mV/div a 20 mV/div	-

^{(-):} no tienen perturbación visible

Los rangos del instrumento de medida no especificados en la tabla 1 y 2 pueden tener una perturbación de más del 10% del valor máximo de escala.

Perturbación del multímetro

- VCA y VCA+CC con STL120 y conductor de masa corto.
- OHM, CONT, DIODO, y CAP con STL120 y cable de medida negro a COM (comun).

Tabla 3

Perturbación inferior al 1% del valor máximo de escala	E= 3 V/m	E= 10 V/m
Margen de frecuencias entre 10 kHz y 27 MHz		
VCC, VCA, VCA+CC	500 mV a 1250V	500 mV a 1250V
OHM, CONT, DIODO	500Ω a 30 M Ω	500Ω a 30 M Ω
CAP	50 nF a 500 μF	50 nF a 500 μF
Margen de frecuencias entre 27 MHz y 1 GHz		
VCC, VCA, VCA+CC	500 mV a 1250V	500 mV a 1250V
OHM, CONT, DIODO	500Ω a 30 M Ω	500Ω a 30 M Ω
CAP	50 nF a 500 μF	50 nF a 500 μF

Los rangos del instrumento de medida no especificados en la tabla 3 pueden tener una perturbación de más del 10% del valor máximo de escala.

Manual de uso

Índice alfabético

—A—

AC120 pinzas, 47
Accesorios, 46
Acoplamiento en alterna, 26
Adaptador Banana a BNC, 2
Adaptador de red, 2, 47, 55
Adquisición de la forma de onda, 23
Adquisición única, 23
Aislado, 6
Ajuste de sondas 10:1 del osciloscopio, 44
Alimentación del instrumento de medida, 7
Alimentación por batería, 67

Almacenamiento, 32, 39
Almacenamiento de pantallas, 32
Altitud, 68
Amperios, 64
Amplitud, 18
Ancho de banda, 60
Anchura de impulso, 64
Auto Set, 13, 62
Autonomía, 67

—В—

Base de tiempos, 18 Batería BP120, 43, 47 Batería de níquel-cadmio, 2, 40, 47 BB120 adaptadores, 44, 47 Borrado de pantallas, 34 BP120 Batería, 2

—C—

C120 Maletín de material duro, 49
C125 Estuche compacto, 49
C789 Maletín de material flexible,
49
Cable para impresora, 49
Cable para impresora en paralelo,
49
Cable/Adaptador de RS-232, 2, 35,
37, 49
Cables de medida, 2, 47
Calibración, 46
Cambio de la amplitud, 18
Cambio de la base de tiempos, 18

Manual de uso

Cambio de la presentación, 53 Cambio de la representación gráfica, 18 Capacidad, 14, 57, 65 Características de funcionamiento, Características de seguridad, 59 Carga, 40 Cargador de la batería, 47 Ciclo de trabajo, 64 Ciclo único, 23 Compatibilidad electromagnética, 1,68 Común, 6, 12 Condiciones ambientales, 68 Conexión a un ordenador, 38 Conexiones de medida, 12 Configuración de Auto Set, 56 Congelación de la pantalla, 16 Congelar, 32 Congelar el registro, 25 Connect-and-View, 13 Continuidad, 14, 57, 65 Contraste de la pantalla, 53

—D—

Datos ambientales, 59

Datos mecánicos, 67
Decibelios (dB), 64
Declaración de conformidad, 1
Descarga eléctrica, 5
Desecho de la batería, 42
Desembalaje, 2
Detección de transitorios rápidos, 61
Diodo, 57, 65
Diodos, 14
Disparo, 27, 61
Duty, 64

—E—

Eléctricamente flotante, 6
Emisión, 68
Entrada A roja, 12, 63, 65
Entrada B gris, 12, 63
Entradas para clavija banana, 12
Envolvente de una forma de onda, 21
Errores de comunicación, 58
Errores de comunicación de RS-232, 58
Errores de impresión, 58
Estuche compacto de material flexible, 49

Evitar descargas eléctricas, 12, 57



Factor de cresta, 64
Fase, 64
Fecha, 54
Fecha de recarga de la batería, 46
FlukeView, 2, 37, 49
Frecuencia (Hz), 64
Función del modo de
desplazamiento de la forma de
onda, 25
Función Connect-and-View™, 13
Función Touch Hold®, 16, 66
Función TrendPlot™, 22, 66
Funciones avanzadas del
multímetro, 66
Funciones avanzadas del



HC120 pinzas, 47 Hora, 54 Humedad, 68 Hz, 64

osciloscopio, 62

74

—I—

Iconos de disparo, 27 Idioma de la información, 52 Impacto, 68 Impedancia de entrada, 60 Impresión, 35 Impresora en serie, 35 Inclinable, 51 Indicador de la batería, 10 Inmunidad, 68 Interface óptica, 35, 37, 67 Interrupción automática de energía, 55 Inversión de la polaridad, 26 ITP120 sonda, 49



Juego de cables, 47



Lectura de la pantalla, 10 Lectura estable, 16 Lectura máxima (MAX), 23 Lectura mínima (MIN), 22 Lecturas Min Max, 23 Limpieza, 39 Línea de vídeo, 31

—M—

Maletín de material duro C120, 2 Maletín de transporte de material duro, 49 Maletín de transporte de material flexible, 49 Mantenimiento, 39 Manual de servicio, 46 Manual de uso, 2, 48 Masa, 6 Mediciones, 14 Mediciones con las manos libres, 16 Medida B en modo multímetro, 14 Medidas relativas, 17 Memoria, 67 Modos de adquisición, 61

—N—

Nivel de disparo, 28

—0—

Ohmios (Ω), 14, 57, 65 Ordenador, 37 Osciloscopio de entrada doble, 60

—P—

PAC91, 49 Pantalla, 67 Parámetros de disparo, 28 Pendiente, 28 Pico, 63 Piezas reemplazables, 46 Pinzas de cocodrilo, 47 Pinzas de cocodrilo AC120, 2 Pinzas de sondas, 2, 47 PM8918, 44, 49 PM9080, 35, 37, 49 Polaridad, 26 Posición de la forma de onda, 19 Potencial de tierra, 6 Precauciones de seguridad, 4 Presentación, 53 Presentación atenuada, 9 Presentación brillante, 9 Problemas de conexión a tierra, 57 Pulse, 64

—R—

Rango manual, 66 Rápido/Uniforme, 66 Reajuste, 52 Reajuste del instrumento de medida, 8 Realización de mediciones, 14 Recalibración, 46 Recarga de las baterías, 46 Recuperación, 32 Recuperación de pantallas, 33 Registro de señales lentas, 25 Registro de una forma de onda, 21 Representación gráfica, 18 Requisitos de seguridad, 1 Respuesta de frecuencia, 60 Retención de una lectura estable, 16 Retícula, 53 Retroiluminación, 9

—S—

Sección de formas de onda, 10 Sección de lecturas, 10, 14 Sección de menús, 10 Seguridad, 69
Selección automática del rango de doble entrada, 63
Selección de los parámetros de disparo, 28
Sensibilidad, 60
Señales de vídeo, 30
Señales lentas, 25
Software SW90W, 2, 37, 49
Sonda aislada para disparo, 49
Sondas del osciloscopio, 49
Soporte, 51
STL120 cables, 47
Suavizado, 20
Sustitución de la batería, 42

—T—

producto, 2
Teclas de función, 10
Teclas de función azules, 10
Temperatura, 64, 68
Tensión de corriente continua
(VCC), 63
Tensión máxima de entrada, 60, 69

Tarjeta de certificación del

Tensión máxima flotante, 60, 69 Tiempo de carga, 67 Tiempo de interrupción de energía, 55 Tiempo de subida, 60 Touch Hold, 16, 66 TrendPlot, 22, 66

—U—

Utilización de una impresora, 35 Utilización del software FlukeView, 37

V

Velocidad de muestreo, 61 Versión del software, 46 Vibraciones, 68 Vida útil de la batería, 55 Vídeo, 61

—Z—

Zero Reference, 17

76